



Forum: Electricité

Topic: plus de ventilation sur ma meggy 1.6e de 1998

Subject: Re: plus de ventilation sur ma meggy 1.6e de 1998

Publié par: jpbdn

Contribution le : 01/07/2017 10:32:21

Quel est le résultat de la vérification de la résistance de ventilation, il semble que j'ai le même problème, pas de ventilation sur les quatre positions, fusible OK et arrivée 12v sur la prise motoventilateur mais je n'ai pas encore vérifié la résistance de ventilation ref 77 01 040 542 (à vérifier pour mon modèle de Mégane car cette réf correspond à un montage et pas à l'autre) Il y aura deux types de montage si l'on regarde le Dialogis de la Mégane phase 1 Premier montage sur le boîtier de ventilation avec la prise multibroches (celle qui fond souvent mais ce n'est pas mon cas), coté batterie (accès coté gauche) L'accès au boîtier de résistances se fait après avoir

déposé le joint supérieur de boîte à eau et la grille d'entrée d'air extérieur coté gauche

Ou

2ème Montage

DEPOSE

Débrancher la batterie.

Déposer les bras d'essuie-vitres, le joint supérieur de boîte à eau, la grille d'entrée d'air, le déflecteur d'eau situé sur le dispositif de soufflage d'air.

Débrancher :

- le connecteur 15 voies et le connecteur du micromoteur (J),
- le connecteur de motoventilateur puis déposer le boîtier résistances, une vis

slts

jpbdn